министерство станкостроительной и инструментальной промышлерности ссср

Новосибирский станкостроительный завод имени XVI партсъезда

полуавтомат
токарный многорезцовый
модейь інтіз
руководство по эксплуатации
інтіз.00.000рэ

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие сведения о полуевтокате	· 4
	Общие сведения	4
,	Навначение	4
2.	. Основные технические дзеные и херектеристики	6
	Техническая характеристика	6
	Габариты рабочего пространства, базовые и	
	присоединительные размеры полуавтомата	ۇ
	Исханика главного движения и подач	ΊΪ
3.	. Комплект поставки	13
4.	. Указания безопасности	20
5.	. Состав полуавтомата	23
	Общий вид с обозначением составных частей полуавтомата	23
•	Перечень основных составных частей полуавтомата	23
6.	. Устройство и работа полуватомата и ого составных частей	26
	Обдий вид с обозначением органов управления	26
	передень органов Аправиения	26
	Передене графидеских сниволов	28
	Конструктивные особенности и принцип работы	3Ĉ
7.	. Пневмооборудование полуавтомата	40
, 3.	Схема пневыатическая принципиальная	40
* ,	Описание реботы пневмооборудования	40
* 8	• Смазочная система	43 -
	Принципиальная схема смазки	43
	Описание работы	43
	вотольна и и вольновых живовных изтериалов и их зналогов	48
. 9,	порядок установки	49
	Распаковка	49
		-
M. Bue	т N∂окум. По∂т. Дото	•
13 раб	KYKOBO TREEWS BORN TOTARTOMAT TOKAPHUA Num Nucm	Augnus
008.	KOCMUH COZE KOHA MHÚ POPEBUOBUZ 5 2 PYKOBO JCTBO CMAHKOBOC	to Bod
3.3.	10.000000000000000000000000000000000000	

по эксплуатации

UH. XVI napmesesd &

""DQUGUADBUDA BORMA	40
транспортирование .	49
Nontax	. 49
Установка полуавтомата	49
Подготовка станка к первоначальному пуску и первоначальны	İ
пуск	52
10. Порядок работы	52
Настройка	52
Настройка продольного суппорта	53
Частройка поперачного суппорта	54
Установка задней баски	56
Настройка станка для работы по жесткому упору	56
Работ а командоаппара тов	57 °
П.Регулирование	5 9
12.Характерные неисправности и методы их устранения	60
13.Сведения о ремонте	60
14. Указания по эксплуатации	61
15. Гарантииные обязательства	62
IIPHAONEHUE I.	•
Электрооборудование ІН713.00.000РЭ1	
приложение 2.	
Свидетельство о приемке ІН713.00.000 РЭ2	•
приложение з	12 m.
Альбом по запасным деталям ІЙ713.00.000 рэз	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

VISH Sucm N BOKYM. NOON. Aamo

IH713.00.000 P3

Suer Z, І.І. Сфине сведения

Тип станка - полуавтомат токарный многорезцовый

HOASIB - IHWIS

дата выпуска -

Заводской ж. -

UNBN KYBNDYEN

Завод-изгототнітель - Новосибирский станкостроительный завод имени XVI партсьезда

І.2. Нажначение

Полуавтшиат (станок) токарный иногорезцовый модели ІН713
предназначен для высокопроизводительной черновой и чистовой токарной обработны многорезцовым или копировальным способом валов, колец,
подпипников, фланцев, шестерен и прочих деталей в центрах, патроне
или на оправию в условиях крупносерийного и массового производства.

Станок повволяет получать точные линейные и диаметральные размеры, фаски, канавки, радмусы. Для исключения риски на торцовых поверхностях возможен вывод резцов из зоны резамия на рабочей по-

Приводы подач суппортов независимые. Обработка может производиться одновржиенно двумя суппортами или в любом последовательности.

Станок имеет замкнутый автоматический цикл, по окончании которого автоматически останавливается. Все наладочные движения осуществляются с пульта управления.

Принятая жомпоновка и расположение суппортов, работающих в благоприятных условиях" на примий, обеспечивают высокую жесткость и выброустойчи вость станка, свободный доступ в рабочую зону, удобство и безопасность обслуживания. Станок может встраиваться в автоматические линки.

USH Sucm Nº JOKYM TOBO. Aoma

IH713.00.000Pa

Aucm.

4

ПОЛУАВТОМАТ ТОКАРНЫЙ МНОГОРЕЗДОВЫЙ МОДЕЛЬ ІН713

РУКОВОДСТЕС ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИЛОЖНИЕ Эжектро оборудование ПН713.00.000РЭ1

СОДЕРБАНИВ

Злактрооборудование станка	
Сбине сведения	3
Первоначальный пуск	4
Описание работы схемы управления станка	5
Блокировки	. 8
Съгнализация	8
Saruta	. 8
Указания по монтажу и эксплуатации	9
Схема электрическая принципиальная	II
Схема электрическая монтажная	12
Схема электрическая соединения	13
Таблица соединении	14
Электрооборудование станка. Схама расположения	16
Перечень покупного электрооборудования	18
Свидетельство о приемке	22

0000				
noon	32 TEM NE BOKSH.	0020 10		Гриложение
Noa.	ρ _{23,20} δ.	By5/x 25	77	Sum Suem Suemo8 5 2 23
ING Nº			о Руководство по эксплуата- приложение.	